



RÉGIE NATIONALE DES USINES

RENAULT

92109 Boulogne Billancourt
téléphone Paris (1) 603 13 13 +

adresse télégraph. renofer Paris
tél. Paris 20094 Boulogne 26088
reg. du commerce Paris 55b 8620
n° d'entreprise 261 92012 9001

Note Technique
Technical Note
Technische Note
Teknisk Meddelelse

Nota Técnica
Nota Tecnica
Teknisk Note
Technische Mededeling

N.T. 619

OCTOBRE 1973
Edition Française

R.1300 - R.1302 - R.1312

CARROSSERIE - ETANCHEITE DES GOUTTIERES LATERALES DE LA PORTE DE COFFRE AR.

I - INFORMATION

Certains véhicules R.1300, R.1302, R.1312 modèle 1974 peuvent présenter une entrée d'eau dans la partie AR. de l'habitacle par suite de l'absence d'un obturateur n° 77 03 074 005 sur les gouttières latérales gauche et droite de la porte de coffre AR.

II - CONSTATATION

Depuis le mois de septembre 1973, ces véhicules comportent un trou sur les gouttières latérales gauche et droite pour injection de mousse au niveau de la partie supérieure des ailes AR.

Cette modification a pour but d'éviter une bruyance dans cette zone ayant pour origine une turbulence provoquée par les ouïes d'extraction d'air situées sur les gouttières latérales de la porte de coffre AR.

En cas d'absence de l'obturateur n° 77 03 074 005, l'eau peut pénétrer dans la partie AR. de l'habitacle.

III - VEHICULES CONCERNES

Les véhicules douteux compris dans les tranches des numéros de fabrication ci-dessous :

R.1300	n°	51 700	à	52 000	inclus
R.1302	n°	22 740	à	22 800	inclus
R.1312	n°	33 500	à	33 800	inclus

devront impérativement faire l'objet d'un contrôle et éventuellement d'une mise en place des obturateurs avant livraison ou lors d'un premier passage en atelier.

IT.G 04.28

F.A.D.Dk.E.It.N.NL. ◆ ◆

77 01 437 055

Tous les droits d'auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault. La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines Renault.


© Régie Nationale des Usines RENAULT 1973

Dessins originaux exécutés par la Régie Nationale des Usines Renault DTRB.

Printed in France by Servant-Crouzet

IV - REMEDE

Positionner l'obturateur n° 77 03 074 005 par simple pression dans le trou prévu à cet effet sur les gouttières latérales gauche et droite de la porte de coffre AR., au-dessus de l'ouïe supérieure n° 4 (voir dessin ci-dessous).

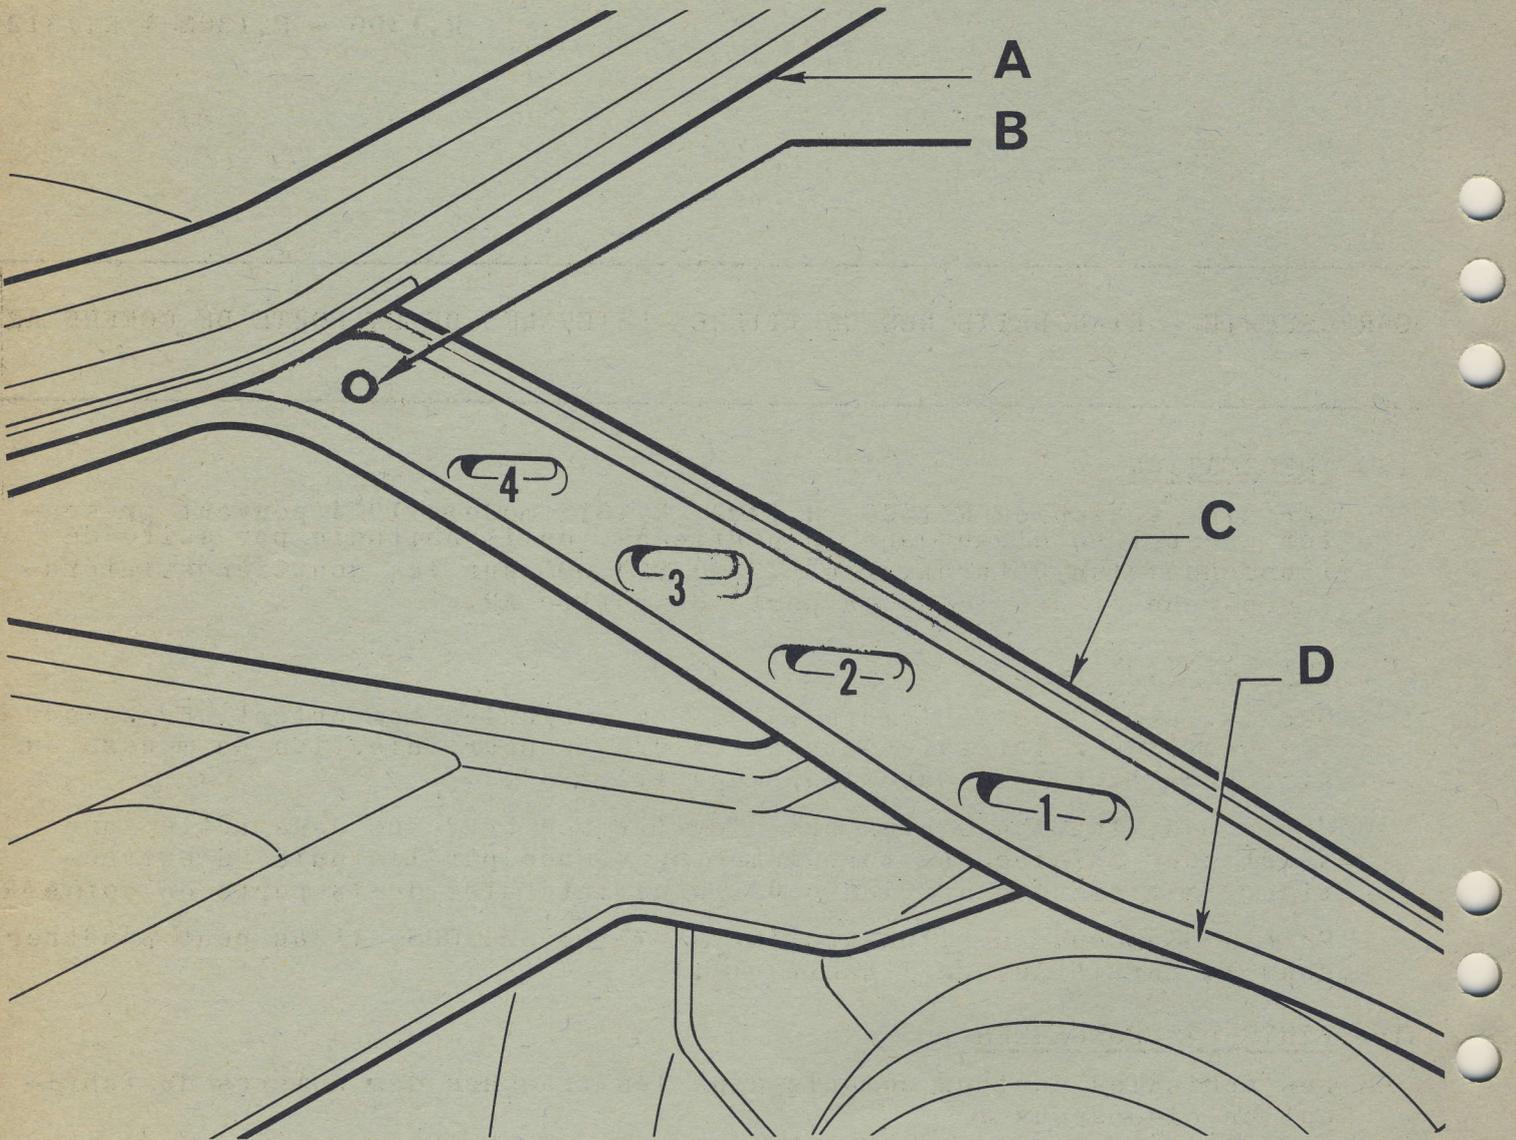

VUE INTERIEURE DU COTE DROIT DU COFFRE ARRIERE

- A - Porte de coffre AR.
- B - Position de l'obturateur n° 77 03 074 005 à ajouter sur les gouttières droite et gauche de la porte de coffre AR.
- C - Aile arrière
- D - Joint de la porte de coffre.

V - APPROVISIONNEMENT

Les obturateurs à raison de 2 par véhicule, seront commandés au M.P.R. selon la méthode habituelle.

Obturateur n° 77 03 074 005 (Coef. 2)

VI - CODIFICATION

Codification détaillée : 71.2.42.23

Codification simplifiée : 71.2