



RÉGIE NATIONALE DES USINES

# RENAULT

92109 Boulogne Billancourt  
téléphone Paris (1) 603 13 13 +

adresse télégraph. renofer Paris  
télèx Paris 20094 Boulogne 26088  
reg. du commerce Paris 55 b 8620  
n° d'entreprise 261 92012 9001

Note Technique  
Technical Note  
Technische Note  
Teknisk Meddelelse

Nota Técnica  
Nota Tecnica  
Teknisk Note  
Technische Mededeling

## N.T. 639

Mars 1974

Edition Française

Gamme Renault 12 BVA  
Gamme Renault 15 BVA  
Gamme Renault 16 BVA  
Gamme Renault 17 BVA

### BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - DIFFICULTE DE DESSERRAGE DU BOUCHON DE PRISE DE PRESSION D'HUILE

#### I - INFORMATION -

Certaines BV A sont équipées d'un bouchon de prise de pression d'huile avec six pans creux.

Au desserrage, le six pans du bouchon peut se détériorer et il devient impossible de desserrer ce dernier pour procéder à un contrôle de pression.

#### II - REMEDES -

21 - En série - Montage du bouchon de prise de pression d'huile n° 77 03 075 009 à six pans extérieurs.

22 - En réparation -

221 - Sur Renault 16 -

Pour éviter la dépose de la BV A, recharger le bouchon à l'aide d'un poste de soudure électrique sous gaz neutre jusqu'à ce qu'il soit possible de le desserrer à l'aide d'une paire de pinces.

222 - Sur Renault 12 - 15 - 17 -

Déposer la plaque de fermeture du carter de boîte pour extraire le bouchon.

#### III - APPROVISIONNEMENT -

Un bouchon de prise de pression à six pans extérieurs sera commandé au M.P.R. selon la méthode habituelle sous le n° 77 03 075 009.

IT G 04 28

F.A.D.Dk.E.It.N.NL. ◆ ◆

77 01 437 526

Tous les droits d'auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault. La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines Renault.

© Régie Nationale des Usines RENAULT 1974

Printed in France. by Servant-Crouzet